


Weinberg (metalinė rombo formos) stogo dangos montavimo instrukcija


Weinberg (castle top) yra rombo formos plokščios metalinės čerpelės. Šios čerpelės turi unikalią užrakinimo ypatybę, kuri yra lengvai montuojama. Persiklojančios čerpelės turi būti pasuktos (paslenktos) žemyn ant apatinio priekinio krašto ir pakeltos aukštyn ant viršutinio priekinio krašto. Plokštelė yra 270 mm x 270 pločio. Apytiksliai 78 čerpelės įeina į 100 m². Vienoje dėžėje yra supakuotos 39 čerpelės, kurios atitinka maždaug pusę kvadrato.

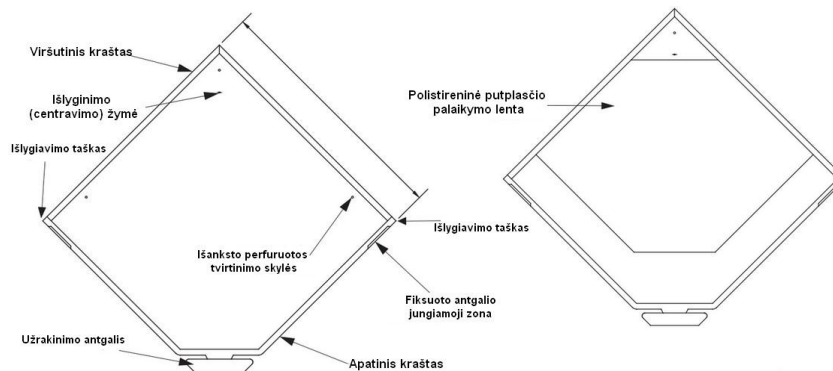

1 pav.

Čerelių išdėstymas


Rekomenduojama taikyti vandeniui nepralaidžias membranas, t.y antikondencasinę plėvelę. Plokštę dėkite po kampu į lataką. Naujo stogo įrengimui, pašalinkite nusitęsusias, senas stogo medžiagas ir senus laštakius (kampus į lataką). Po to kai pirminis laštakis sumontuojamas (žr. 3 pav.), pridėkite (pagal lygmenį) horizontalią liniją po suvedimo iki kampo į lataką krašto. Taip pat suveskite vertikalias linijas. Sulygiuokite čerelių kampus su žymėjimo linija, kad būtų užtikrintas kvadratinių čerelių lygmuo. Kad būtų lengviau sulygiuoti čerpeles, įsitikinkite, kad išlygiavimo taškai pagal lyginimo žymę yra aptinėje linijoje. Čerpelės pritvirtinamos su trimis sraigtais vienai čerpelei. Pateikti plokštelės pločio matmenys turi būti laikomi nominaliais matmenimis. Bendri plokštelės pločio matmenys gali skirtis montavimo metu. Pagal stogo sąlygas gali būti taikomi koregavimai.

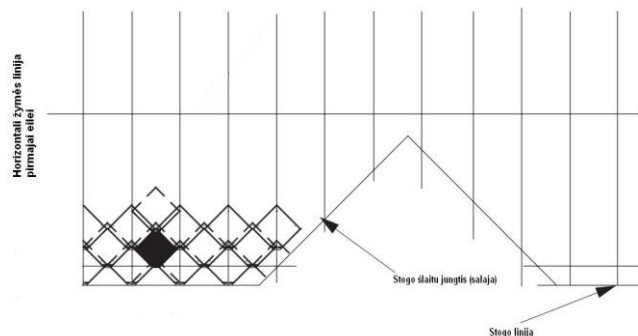

2 pav.

Kampo į lataką montavimas


1. Montuojant šią stogo dangą, pjauti esamas čerpeles taip, kad kampas į lataką sutaptų su karnizo ir kraigo linija.
2. Sumontuokite kampą į lataką. Pradinę apdailos detalę dėkite ant centro čerpelių, kad būtų paslėptos siūlės. Tvirtinimo detalės turėtų būti tvirtinimos pagal kiekvienos čerpelės centrą.
3. Visą stogą uždenkite plokštėmis.
4. Prieš dedant pirmąją eilę čerpelių, nuimkite plėvelę.
5. Nuo čerpelės iškirpkite apatinės dalies fiksavimo kraštą. Sulenkite likusį skirtuko vidų pagal kampo į lataką kraštą, kad išvengtumėte vėjo pakelimo.

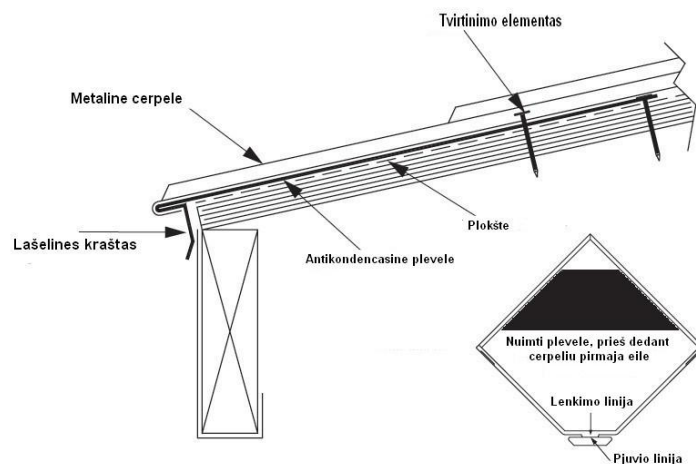

3 pav.

Stogo vėjalentės montavimas

1. Skardos lankstinį sumontuokite ant kraigo krašto, pritvirtinant jį prie pamato.
2. Nupjautą čerpelės kraštą dėkite prie sumontuoto skardos lankstinio.
3. Vėjalentę užkabinkite už skardos lankstinio, pritvirtinant tvirtinimo elementais.

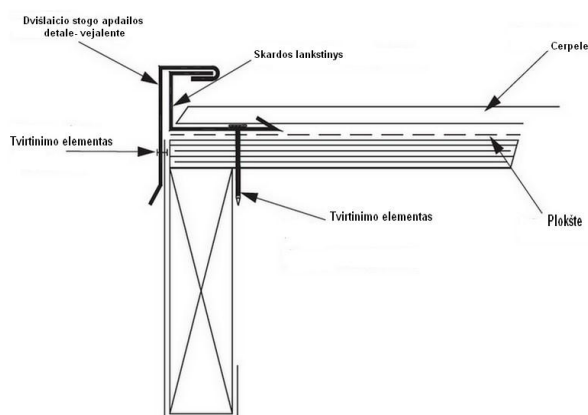


4 pav.

Apatinės sąlajos montavimas

1. Plėvelę denkite iš abiejų pusių pagal apatinę sąlają.
2. Apatinę sąlają montuokite laikikliais išlankant atstumą nuo apatinės sąlajos centro. Tarp laikiklio ir apatinės sąlajos dėkite tarpinę


3. Apatinę sąlaja montuokite nemažesnę nei 15 cm. Tarpines naudokite tarp visų apatinių sąlajų.
4. Čerpeles kabinkite ant laikiklių ir dėkite ant sąlajos bei pritvirtinkite. Išlaikykite čerpelių liniją.

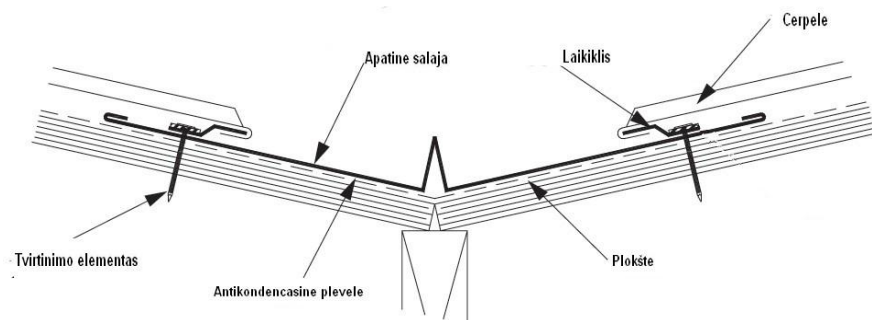

5 pav.

Kraigo montavimas


1. Čerpeles sumontavus, dėkite kraigą.
2. Kraigo dangtelį dedant naudojama sandarinimo juosta. Ją dėkite iš karto po kraigo dangteliu.
3. Kraigą tvirtinkite tvirtinimo elementais. Įsitikinkite, kad tvirtinimo elementai tvirtai susukti tarp metalinių detalių.

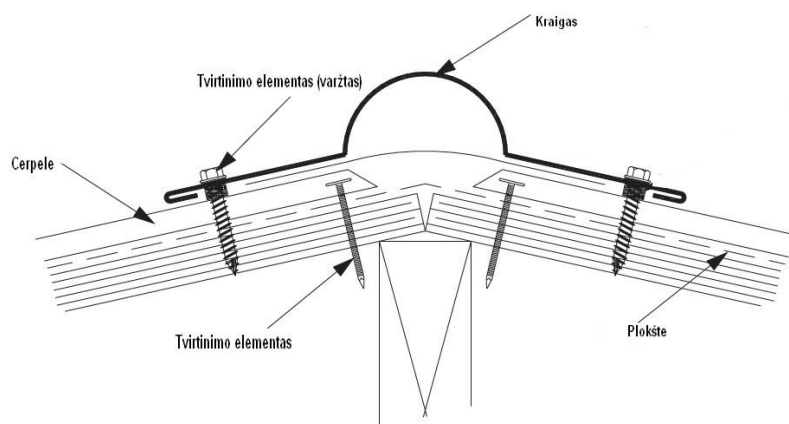

6 pav.

Kampo prie sienos jungties montavimas


1. Čerpeles sumontuokite prie sienos.
2. Priklausomai nuo sienos apdirbimo, įpjaukite įpjovą į sieną.
3. Tarp skardos lankstinio ir čerpelės dėkite tarpinę.
4. Virš čerpelių dėkite skardos lankstinį, užtikrinant, kad statmena dalis yra viename lygyje prie sienos.
5. Kampą prie sienos tvirtinkite tvirtinimo elementais. Įsitikinkite, kad tvirtinimo elementai tvirtai susukti tarp metalinių detalių.

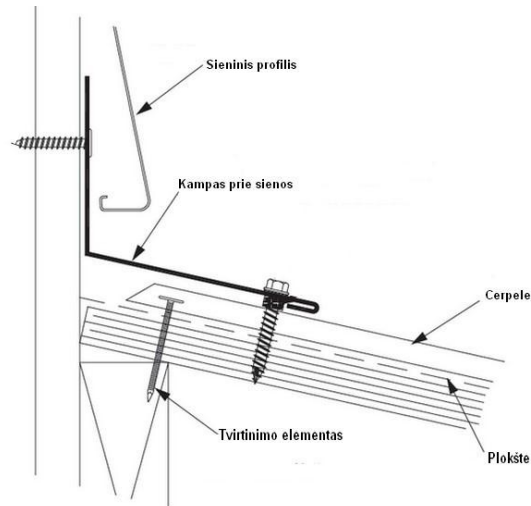

7 pav.

Vienšlaičio stogo kraigo montavimas


1. Čerpeles sumontuokite iki stogo viršūnės.
2. Tarp kraigo ir čerpeles dėkite tarpines.
3. Kraigo apdailinę detalę montuokite virš čerpelių, įsitikinant, kad detalė tvirtai priglus prie viršūnės.
4. Kraigą tvirtinkite tvirtinimo elementais.

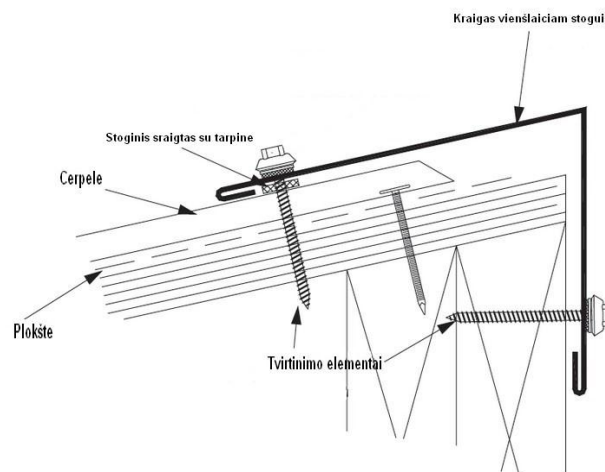

8 pav.

Kampo prie sienos jungties montavimas

1. Išilgai stogo plokštumos iki šoninės sienos denkite plėvelę.
2. Sumontuokite skardos lankstinį.
3. Sumontuokite šoninės sienos skardos lankstinį. Tvirtinkite prie išorinės sienos.
4. Sumonktuokite sieninį profilį.

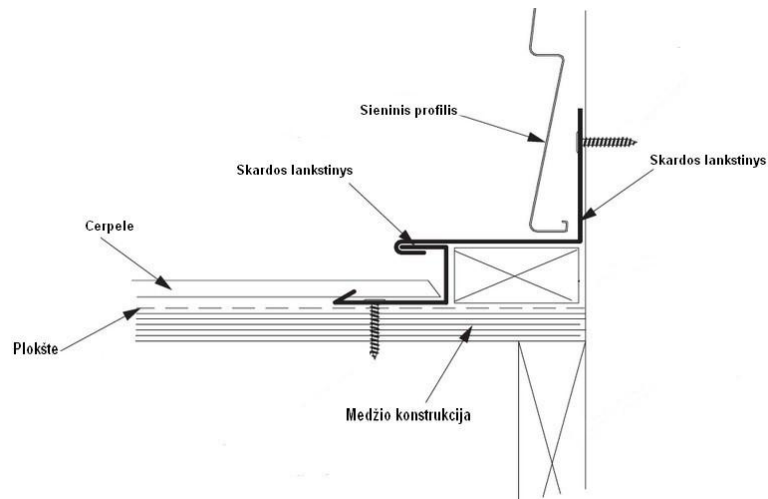

9 pav.

Naudojami įrankiai

Pagrindiniai reikalingi įrankiai:

Tvirtinimo virvės, saugos diržai, kopėčios, pastoliai, ilgikliai su antžeminiais kištukais.

Papildomi įrankiai:

Metalo lankstymo įrankis, plaktukas, žymėjimo linja, matavimo juostos, metaliniai pjovimo įrankiai – vibraciniai, grąžtai, metalo pjūklas, peilis, silikono pistoletas, sandarinimo įrankiai, skardos kirpimo žirklys, elektrinė drėlė.

Taisyklės

1. Nenaudoti abrazyvinių įrankių.
2. Pašalinti visas mažas atplaišas paliktas pjovimo, sriegimo ar gręžimo metu.
3. Nuimkite apsauginę plėvelę iš karto po apdailos elementų ir plokštės sumontavimo.
4. Naudokite tinkamus varžtus stogui tvirtinti.
5. Medžiagos turi būti sausai laikomos.
6. Taikykite tinkamas sandarinimo medžiagas tarp persidengiančių apdailų.